


YKD2405M-Plus 步进驱动器

特点

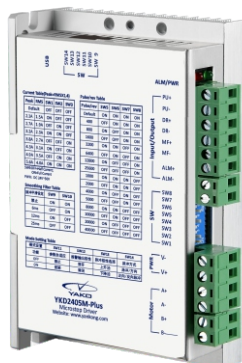

- 新一代32位DSP控制技术, 高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
- 光耦隔离差分信号输入, 兼容5V/24V信号, 可适配不同控制器的信号要求
- 新增电机参数识别功能, 可识别电机并给定控制参数, 发挥其最佳性能
- 新增第二功能拔码, 可调整脉冲平滑时间, 脉冲输入方式等
- 采用最新的共振抑制算法, 中低速及低频小细分时具有极佳的平稳性
- 采用最新的电流控制算法, 高速出力提升10%以上, 电机发热小
- 具有过压、欠压、过流保护、错相检测等功能
- 设有16档等角度恒力矩细分, 最高200细分
- 最高脉冲响应频率可达200KHz
- 步进脉冲停止超过250ms时, 电机电流减半
- 驱动电流峰值在5.6A以下可调
- 电压输入范围: DC20~50V
- 体积非常小巧, 体积为118*76*33(mm³), 重量0.3kg

典型应用: 主要应用于医疗设备、点胶机、雕刻机、激光设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。


产品概述

YKD2405M-Plus是基于全新一代32位DSP技术的高性能步进驱动器, 驱动电压DC20~50V。采用单电源供电。适配电流峰值在5.6A以下, 外径42mm、57mm、86mm的各种型号两相混合式步进电机。


该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理, 独特的电路设计, 优越的软件算法处理, 即使在低细分条件下也可以使电机低速运行平稳、几乎没有振动和噪音; 平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热; 外置16档等角度恒力矩细分, 最高200细分; 光耦隔离差分信号输入, 抗干扰能力强; 具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能; 在点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域、其平稳性、低振动、低噪声优势明显, 可大大提高设备性能。

产品示意图

安装尺寸(单位:mm)

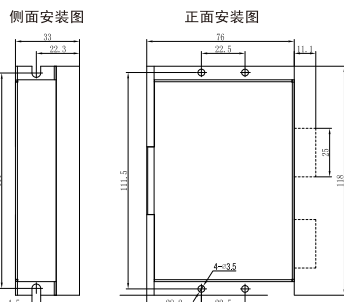

输入信号波形时序图

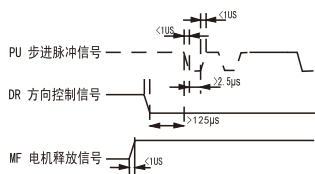


锁机电流设定

脉冲平滑设定	SW9	SW10	电机释放	绿灯常亮
禁止	ON	ON	过流	每3秒红灯闪烁1次
6ms	OFF	ON	过压	每3秒红灯闪烁2次
12ms	ON	OFF	欠压	每3秒红灯闪烁3次
25ms	OFF	OFF	错相	每3秒红灯闪烁4次

指示灯设定

驱动器接线示意图

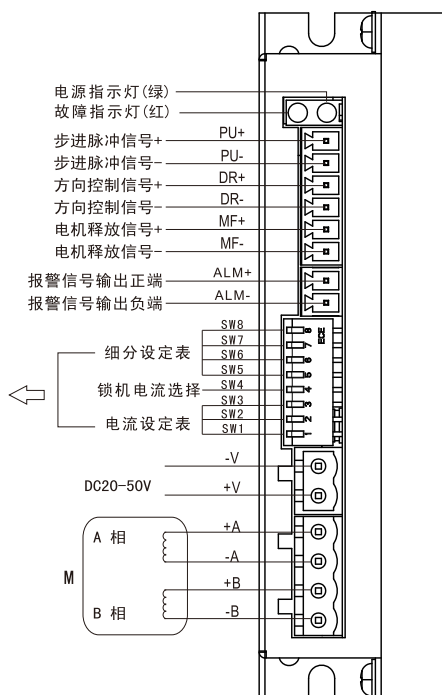

► YKD2405M-Plus细分设定表

细分数	1	2	4	8	16	32	64	128	5	10	20	25	40	50	100	200
PU/Rev	Default (200)	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	40000
SW8	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SW7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW6	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

SW4 : OFF=Half Current(半流锁机)
ON=Full Current(全流锁机)

► YKD2405M-Plus电流表

电流RMS	Default (1.2)	1.5	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	4.0
电流Peak	Default (1.7)	2.1	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9	5.6
SW3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
SW2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

RMS: 代表有效值
Peak: 代表峰值

► 指示灯引脚功能说明

标记符号	功 能	注 释
PWR	电源指示灯	通电时，绿灯指示灯亮
ALARM	故障指示灯	电流过高、电压过低或者电压过高时，红色指示灯亮
PU+	脉冲信号光电隔离正端	接信号电源+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻
PU-	脉冲信号光电隔离负端	下降沿有效，当脉冲由高变低时电机走一步。 要求：低电平0~0.5V，高电平5~24V，脉冲宽度>2.5μs
DR+	方向信号光电隔离正端	接信号电源+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在DR-端接限流电阻
DR-	方向信号光电隔离负端	用于改变电机转向。 要求：低电平0~0.5V，高电平5~24V，脉冲宽度>2.5μs
MF+	电机释放信号光电隔离正端	接信号电源+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在MF-端接限流电阻
MF-	电机释放信号光电隔离负端	有效(低电平)时关断电机线圈电流，驱动器停止工作，电机处于自由状态
ALM+	报警信号输出正端	当过流、过压、欠压或错相时，报警信号有效，ALM+接上拉电阻到输出电源正极 ALM-接输出电源负极。
ALM-	报警信号输出负端	
-V	电源负极	DC20~50V
+V	电源正极	
+A,-A	电机接线	
+B,-B		

⚠ 注意

1. 不要将电源接反，输入电压不要超过DC50V。
2. 输入控制信号电平为DC5~24V，高于+24V时需要接限流电阻。
3. 故障指示灯ALARM灯亮，请断电后检查：
 - (1) 供电电压是否低于DC20V或高于DC50V
 - (2) 电机接线及其它电路故障排除后重新上电
4. 驱动器通电时绿色指示灯PWR亮。